

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler



Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Havtil 2026/1391/ASV

Dato
15.09.2026

Pålegg etter hendelse, gasslekkasje på Heidrun 04.09.2026.

Fredag 4.9.2026 skjedde en hendelse i form av gasslekkasje på innretningen Heidrun, hvor Equinor Energy AS (Equinor) er operatør. Hendelsen førte til nedstengning av produksjon med tilhørende trykkavlastning og mønstring av personellet på Heidrun. Heidrun er fortsatt trykkavlastet og har nå gått inn i planlagt revisjonsstans.

Utløsende årsak til gasslekkasjen var at en midlertidig oppkoblet slange (løs høytrykkslange) sprakk. Slangen var montert for å brukes til trykkovervåkning i forbindelse med revisjonsstansforberedelser. Lekkasjen som oppstod hadde et trykk på 136 Bar.

Havindustritilsynet (Havtil) har igangsatt gransking av hendelsen. Havtil har gjennom intervjuer og verifikasjoner om bord på Heidrun så langt avdekket at det er mangler ved vedlikehold av slanger ombord på Heidrun.

Observasjoner i anlegget har vist mangler ved merking og registrering av ulike typer slanger (utility-, lavtrykk- og høytrykkslanger). Basert på intervjuer, befarings i anlegget og stikkprøver i oppfølgingsverktøyet ONIX ser vi at det ikke foreligger en samlet oversikt over alle slanger om bord, og registreringen av slanger i ONIX er ikke fullført pr i dag. Mangelfull oversikt over slangene medfører også mangelfull oversikt over hvilke slanger som inngår i inspeksjonsprogram, og om inspeksjonsprogrammet i så fall er fulgt som forutsatt.

Høytrykkslangen som ble brukt under hendelsen var merket med årstall 2010, dvs. 16 år gammel. Det kom frem i intervju at det ble gjort en visuell førbrukssjekk før slangen ble tatt i bruk, men denne avdekket ikke svakhetene ved den aktuelle høytrykkslangen før hendelsen inntraff.

De avdekkede manglene ved vedlikehold av slanger medfører at det ikke er sikret at slangene er i stand til å utføre sine krevde funksjoner, jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold. Hvis det tas i bruk slanger som ikke har den tekniske integriteten som kreves, kan det medføre risiko for ekstern lekkasje av blant annet hydrokarboner og risiko for personskade avhengig av den aktuelle aktiviteten som utføres.

Havtil viser til varsel om pålegg til Equinor av 11.09.2026. Frist for å innge eventuelle kommentarer var 14.09.2026 kl. 12.00, men etter forespørsel fikk Equinor utsatt fristen til 15.09.2026 kl. 12.00. Equinor bekreftet i e-post 15.09.2026 at de ikke har kommentarer til varsel om pålegg.

I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold, pålegges Equinor å:

Gjennomføre tiltak for å sikre at alle løse slanger på Heidrun som kan utgjøre en fare for utilsiktede utslipp eller personskade har nødvendig teknisk integritet til å kunne utføre sine krevde funksjoner.

Tiltak som beskrevet skal utføres straks for løse slanger som allerede er i bruk. For løse slanger som ikke er i bruk skal tiltak som beskrevet i alle tilfeller gjennomføres før slangene tas i bruk, og senest innen 13.11.2026.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen

Elin S Witsø e.f.
tilsynsleder


sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustritilsynet og har derfor ingen signatur