

Rapport etter tilsyn

Rapport	
Rapporttittel	Aktivitetsnummer
Tilsyn med Repsol sin styring av materialhåndtering og arbeid i høyden på Yme Inspirer	049316035
	Saksnummer
	2026/35

Gradering	
☒ Offentlig	☐ Unntatt offentlighet

Involverte	
Hovedgruppe	Oppgaveleder
A-2	[REDACTED]
Deltakere i revisionslaget	Dato
[REDACTED]	13.03.2026

1 Innledning

Vi førte tilsyn med Repsol sin styring av materialhåndtering og arbeid i høyden på innretningen Yme Inspirer fra 9. februar til 12. februar 2026. Tilsynet ble gjennomført med et oppstartsmøte ved Repsol sine kontorer i Stavanger den 9 februar og verifikasjoner og intervjuer på innretningen fra 10. til 12. februar.

2 Bakgrunn

Aktiviteten inngikk som en del av våre planlagte tilsyn for 2026. Vi fulgte opp at planlegging og utførelse av operasjoner innen materialhåndtering og arbeid i høyden var i henhold til krav, samt håndtering og vedlikehold av løfteutstyr og stillas materiell. Basert på risikobilde og RNNP resultater for fagområdet Logistikk hadde vi følgende fokusområder:

- Styring av kran og løfteoperasjoner
- Kapasitet & Kompetanse
- Etterlevelse av prosedyrer for materialhåndtering
- Arbeid i høyden (Stillas, TT, fallsikring og fallende gjenstander)

3 Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere at Repsol sin styring av materialhåndtering og arbeid i høyden var i henhold til selskapets og myndighetens krav.

4 Resultat

4.1 Generelt

Det ble under tilsynet observert fire avvik og ingen forbedringspunkter.

Avvikene gjaldt:

5.1.1 Slangestasjoner for bunkring

5.1.2 Sakkyndig kontroll

5.1.3 Oppfølging av styringssystem for sakkyndig virksomhet og arbeid i høyden

5.1.4 Styring av arbeid i høyden

5 Revisjonsfunn

Vi har to hovedkategorier av revisjonsfunn:

Avvik: Revisjonsfunn der vi *påviser* brudd på/manglende oppfylling av regelverket.

Forbedringspunkt: Revisjonsfunn der vi *mener å se* brudd på/manglende oppfylling av regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. Verket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

5.1 Avvik

5.1.1 Slangestasjoner for bunkring

Avvik

Repsol hadde ikke sikret at arbeidet ved bruk av slangestasjonene ble lagt til rette slik at helseskadelig eksponering ble unngått for den enkelte arbeidstakeren, og slik at sannsynligheten for feilhandlinger som kunne føre til fare- og ulykkessituasjoner ble redusert.

Krav

Aktivitetsforskriften § 33 - Tilrettelegging av arbeid

første ledd, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 10 -14 om fare forbundet med bevegelige deler

Begrunnelse

Under befaringen så vi at sadler for dieselslange styrbord og babord var ettermontert noen meter bort fra de øvrige slangestasjonene. Ved disse posisjonene blir

anhuker eksponert ved å måtte stå uten beskyttelse for fallende last ved av- og påhuking samt ved slangebytte. Det var heller ingen prosedyrer som beskrev sikker utførelse av slikt arbeid.

5.1.2 Sakkyndig kontroll

Avvik

Repsol hadde ikke sikret at sviktmodi som kan utgjøre en helse- eller sikkerhetsrisiko blir korrigert etter identifikasjon ved sakkyndig kontroll.

Krav

Aktivitetsforskriften § 47 om vedlikeholdsprogram jf. veiledningen som viser til NORSOK R-003N vedlegg G & H

Begrunnelse

Løfteutstyr som var kontrollert med NC (Non Conformance) etter sakkyndig kontroll av løfteutstyr var fortsatt i bruk.

Under befaringen fant vi utstyr som ikke hadde bruksanvisning tilgjengelig eller ikke var kjent for mannskap. Eksempel på dette var blant annet bruksanvisning for Mc Kissick kateblokk. Kateblokken var merket med årets farge, men i utstysregisteret var kateblokken registrert med avvik (NC) og bruksforbud på grunn av manglende dokumentasjon. Videre sjekk av annen lik kateblokk viste at kateblokken var merket med årets farge og med godkjenning for bruk i utstysregisteret på tross av manglende dokumentasjon.

Gaffeltruck i sekkelager manglet bruksanvisning og synlig lastkart. Vi ble også informert om at trucken hadde et avvik (NC) og bruksforbud i tillegg to mangler (RC) etter siste sakkyndig kontroll, men ble allikevel brukt i mangel på erstatning.

5.1.3 Oppfølging av styringssystem for sakkyndig virksomhet og arbeid i høyden

Avvik

Repsol hadde mangelfull oppfølging av at elementer i eget og andre deltakers styringssystem ble etablert og fungerte etter hensikten, og at det var et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå når det gjaldt sakkyndig virksomhet og arbeid i høyden på Yme Inspirer.

Krav

Styringsforskriften § 21 om oppfølging jf. aktivitetsforskriften § 33 om tilrettelegging av arbeid

Begrunnelse

Under dokumentgjennomgang og møter kom det frem at Repsol hadde mangler i eget styringssystem knyttet til styring av arbeid i høyden. Repsol har en prosedyre som omhandler arbeid i høyden, men aktiviteten stillasbygging var utelatt. Vi ble forelagt brodokument mellom Repsol og ISO leverandør der alle ISO-aktiviteter skulle styres av leverandørens styringssystem.

Videre ble vi informert om at revisjoner av underleverandører ble gjort gjennom bruk av eksternt revisjonsfirma. Repsol hadde ikke en fagansvarlig for arbeid i høyden. Vi kunne ikke se at Repsol hadde hatt en fagansvarlig i denne revisjonen.

Repsol hadde egen fagansvarlig for kran og løft, men vi kunne ikke se at fagansvarlig hadde vært involvert i revisjoner utført mot Repsol sin sakkyndige virksomhet for kran og løft. Dette for å sikre kvalitet på tjenestene den sakkyndige virksomheten leverer.

5.1.4 Styring av arbeid i høyden**Avvik**

Repsol hadde mangelfull oppfølging av at styringssystemet fungerte etter hensikten når det gjaldt arbeid i høyden på Yme Inspirer.

Krav

Styringsforskriften § 21 om oppfølging jf. aktivitetsforskriften § 33 om tilrettelegging av arbeid jf. Veiledning avsnitt 8, som viser til at for arbeid i høyden bør kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid brukes.

Rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer jf. forskrift om utførelse av arbeid § 17-13. om vedlikehold av stillas.

Begrunnelse

Repsol hadde ikke sikret at styringssystemet, slik som prosedyrer og normer for sikker håndtering av arbeid i høyden, ble fulgt og etterlevd. Innleide entreprenør som tilrettelegger og utfører arbeid i høyden fulgte videre ikke prosedyrer og normer, slik at montering, kontroll og vedlikehold fungerte etter hensikten og at det var et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå.

Under befaring på innretningene registrerte vi at stillaslagrene bestod av en sammenblanding av stillasmateriell fra forskjellige produsenter. Det samme var tilfelle for monterte stillaser godkjent for bruk.

I forbindelse med oppstartmøte, befaring og intervjuer kom det frem at normene som legges til grunn ikke ble fulgt ved blanding av stillaskomponenter fra flere produsenter. Ut fra gjennomgang kunne vi ikke se at det var:

- utarbeidet detaljert monteringsveiledning
- detaljert plan for montering og demontering
- utarbeidet dimensjoneringsberegninger i forhold til NS-EN standarder som legges til grunn for beregning av stillaskomponenter
- styrkeberegninger for sammenføyning av komponenter fra forskjellige produsenter og for forskjellige generasjoner av komponenter.
- oppfølging vedlikehold av stillaskomponenter

Dersom stillas bygges med innblanding av komponenter fra flere produsenter, så skal det gjøres særskilt vurdering og beregning av stillaset etter §17 i Forskrift om utførelse av arbeid, ettersom dette da ikke er standard byggemåte i henhold til produktets monteringsveiledning.

Ved befaring observerte vi stige montert i stillas som var skadet.

I forhold til referanser til forskrift om utførelse av arbeid 17-13 vedlikehold av stillas skal alle komponenter kontrolleres og sorteres hver gang de har vært i bruk. Vi kan ikke se at dette var tilfelle i denne saken.

5.2 Forbedringspunkt

Det ble under tilsynet ikke observert forbedringspunkt.

6 Deltakere fra oss



7 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:

Varsel om tilsyn med Repsol Norge AS - Repsol - Yme Inspirer - Styring av materialhåndtering og arbeid i høyden - Aktivitet 049316035.

Repsol presentasjon for oppstartmøte

Organisasjonskart land og offshore

Fastmonterte løfteinnretninger

Løfteoperasjoner med vedlegg 1 - 5
Organisering av sakkyndig virksomhet for materialhåndtering
240729-01-2985-01 Training presentation-AXESS
Prosedyrer for løfteutstyr i boreområdet
Stillas log 583 og 586
Yme Inspirer – Bridging document for ISO Services
Prosedyre for arbeid i høyden
Redningsplan - Arbeid i Høyden
Bruk av verktøy ved arbeid i høyden
Materialhåndteringsplan innholdsfortegnelse og eksempler
Kompetansematrise for Repsol
Kompetansematrise for Odfjell
Kompetansematrise for Beerenberg
Oversikt over entreprenører og service selskaper som bruker løfteutstyr
Layout tegninger av dekkarealer
Sakkyndigrapporter for løfteutstyr
Hendelser innen tilsynsområdet siste 2 år
OJT - Operator Deck Cranes
TA Self Verification Scheme – Cranes and Lifting
Self verification reports

Vedlegg A**Deltakerliste**